



Модель	Код модели	Год модели	Дата выпуска
CR-V	RE5	13	08-05-13
			Автор Хонда Мотор РУС Отдел Тех.обслуживания

Кампания по обновлению продукции (PUD): CR-V, работа полного привода

Симптомы

При начале движения на скользкой дороге, загорается предупреждающий сигнализатор системы полного привода (AWD).



Причина

При некоторых условиях передача крутящего момента на заднюю ось не оптимизируется из-за настроек программного обеспечения блока ECM системы полного привода.

Контрмеры

Обновление программного обеспечения блока ECM системы полного привода.

Внедр. в производстве

SHSRE5***DU210763 Россия KR

Действия на данном рынке

В приложении см. список номеров VIN автомобилей, подлежащих обновлению программного обеспечения.

Метод ремонта

Обновите программное обеспечение блока управления системой полного привода с помощью MVCI версии 3.008.016 (апрель 2013 г.) или более поздней, как указано в руководстве по ремонту.

Примечание: Обязательно выбирайте обновление блока управления системой полного привода из списка, отображаемого на экране MVCI.

Информация по запчастям

Для выполнения ремонта не требуется запасных деталей.

Информация по гарантии

Применение: Кампания по обновлению продукции (PUD)

Код кампании: 5WZ

Деталь причина неисправности: 48310-R7L-E12 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОЛНОГО ПРИВОДА

Код неисправности NEWS: 01201 - Работает неправильно или не работает вообще

№ операции (только LON-NEWS): 2195A6 - Обновление блока управления системы полного привода

Нормо-часы: 0,3

Старт кампании: 10.05.2013



СЕРВИСЛОВ.РУ