



Модель	Код модели	Год модели	Дата выпуска
CR-V	RE5	13, 14	19-03-14
			Автор Отдел Тех.обслуживания Хонда Мотор РУС

## Включен сигнализатор DPS

### Код неисправности C1858-73 - высокое давление жидкости

#### Симптомы

1. Сигнализатор системы полного привода показывает, что в текущий момент система полного привода не работает.



2. Код неисправности C1858-73 сохранен в блоке управления системой полного привода.

#### Причина

Избыточное давление масла в полноприводной трансмиссии с двойным насосом (DPS) вызвано перегибом и деформацией сердечника соленоида управления давлением масла. В результате давление масла постепенно возрастает при работе системы полного привода.

Срабатывает клапан сброса давления и на панели приборов загорается сигнализатор системы полного привода.

#### Контрмеры

Модифицирована конструкция соленоида управления давлением масла системы полного привода.

Диаметр сердечника и прочность материалов увеличены во избежание сгибания и деформации конца сердечника.

#### Внедр. в производстве

SHSRE5\*\*\*EU\*\*\*\*\*

Будет подтверждено позднее.

Относится ко всем моделям с полным приводом с

дизельным и бензиновым двигателем.

#### Действия на данном рынке

Ремонт только по обращению клиента.

#### Метод ремонта

Замена соленоида управления давлением масла в системе полного привода в соответствии с MaRIS. Для замены соленоида управления давлением масла в системе полного привода необходимы следующие операции.

- Демонтаж и установка заднего дифференциала
- Разборка и сборка заднего дифференциала (замена соленоида)
- Проверка и замена жидкости заднего дифференциала
- Прокачка системы полного привода в режиме реального времени (по завершении)

#### Информация по запчастям

<Номер детали>	<Номер детали>
Для ремонта 1 автомобиля все детали требуются в количестве 1 шт.	
48350-R7L-013	SOLENOID ASSY. (DENSO)
91301-PC9-003	O-RING, 7.7X2.3 (ARAI)
48143-R7L-000	PACKING, LUBRICATION PUMP
90201-P24-J00	NUT, FLANGE, 19MM
91304-R7L-003	RING, BACK UP, 19.5MM
91303-R7L-003	O-RING, 19.1X2.4
94109-20000	WASHER, DRAIN PLUG, 20MM
90471-PX4-000	WASHER, DRAIN PLUG, 18MM
91308-R7L-003	PACKING, OIL PRESSURE SENSOR



91303-RAY-003 O-RING, 12X2.4 (NOK)

Примечание: Используйте Honda Dual Pump Fluid II.  
Требуемое количество - 1,5 л.

**Информация по гарантии**

**Применение:** Стандартная гарантия

**Деталь причина неисправности:** 48350-R7L-003 -  
соленоид в сборе, задний

**Код симптома NEWS:** 03205 - проверка индикации  
сигнализатора (ABS, SRS, ETC.)

**№ операции (только LON-NEWS):** 2191S6 - замена  
соленоида заднего дифференциала

**Нормо-часы:** 2,5